

ため池実態把握の調査票

調査番号	南-58	地域条件	中山間指定	無	条件不利地	
ため池名	びじょいけ 美女池		所在地	南あわじ市北阿万筒井185		
管理団体	大日川土地改良区			確認者	[REDACTED]	
管理者	大日川土地改良区	電話番号	0799-55-1336	確認日	2011年1月13日	
改修履歴	年度	事業名	年度	事業名	年度	事業名
		チェックポイント	評価			特記事項
聞き取り調査	管理状況	日常的な維持管理	草刈り	年 回程度	時期:	
			堤体の補修	実施している		
			取水施設の補修	実施している		
			洪水吐の補修	実施している		
		管理組織体制	組織有無	有		
			戸数	102 戸		
			管理の見通し	10年後も同じ		
		防災体制	監視員	有		
			点検頻度	1回/1 月		
			連絡網	有		
	緊急資材		無			
	安全施設	安全柵	無			
		危険看板	無			
	利用状況	かんがい利用	かんがい利用有無	有		
			利用無しの原因	その他		
			受益戸数	1026 戸		
			受益面積	-(499) ha		
			ほ場整備の有無	有		
			利用見通し	10年後も同じ		
		その他利用	利用の有無・用途	無	(養魚等)	
その他	要望	改修要望	無			
		その他	具体的に			

直接調査(漏水等聞き取り併用)	老朽度 (危険度)	堤体	前法浸食	無	
			後法崩壊	無	
			漏水	無	
			沈下	無	
		洪水吐	沈下	無	
			ひび割れ	無	
			破損	無	
			漏水	無	
			通水痕跡	無	
			嵩上げ	無	
		断面閉塞	無	原因	
		取水施設	ゲート操作	良	
	破損		無		
	漏水		無		
	緊急放流		可		
	池周囲	山腹崩壊	無		
		倒木の流入	無		
		直下流人家有無	無 221軒		
	施設諸元	堤体	貯水量	370000 m ³	
			堤体延長	167.00 m	
			堤高	22.50 m	
			天端幅	6.10 m	
			法面勾配	上流 1: 1.80 下流 1: 2.00	
			道路指定	無 路線名 :	
		洪水吐	箇所数	1 箇所	
			水路幅	上幅 14.00m 底幅 10.40m	
水路高			3.60 m		
型式			水路流入		
構造	コンクリート				
取水施設	箇所数	箇所	スライドバルブ2基		
	土砂吐	(口径 mm)			
	取水1	型式		斜樋	
		構造		鋼製	
		口径		mm	
	取水2	型式			
		構造			
口径		mm			



南-58
美女池
全景



南-58
美女池
堤体
天端6.10m



南-58
美女池
堤体後方
水面は下流の大日川ダム



南-58
美女池
堤体前方



南-58
美女池
堤体より下流側
大日川ダム




南-58
美女池
取水施設
スライドバルブ



南-58
美女池
洪水吐
上W=14.00
下W=10.40
H=3.60



南-58
美女池
洪水吐後方

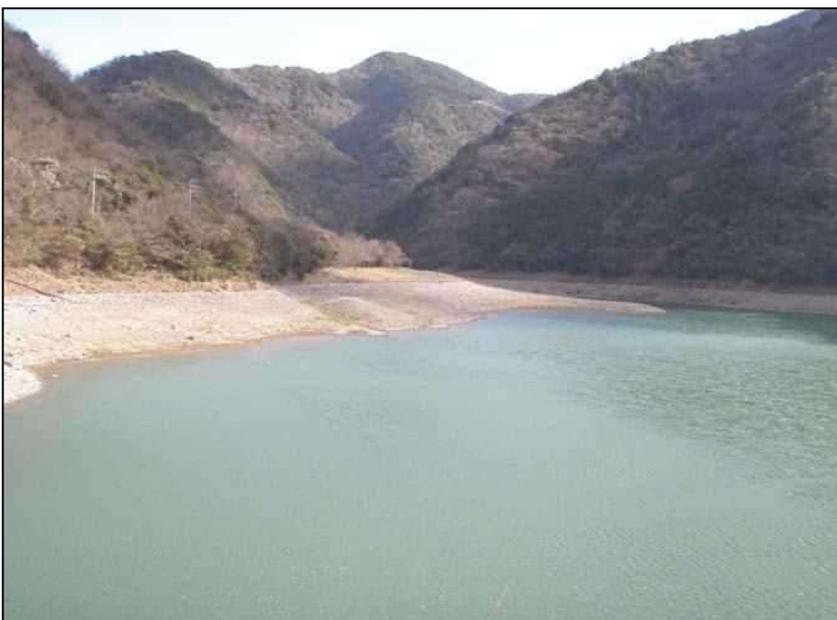

南-58
美女池
上流側

